

L'Installation de soudure électrique à l'atelier de Schaerbeek.

Li installation fixe de soudure à l'arc comprend un moteur de 18 HP, 550V. accouplé à une dynamo compound de 200 Amperes sous 60/80V. Ce groupe générateur est muni d'une résistance réglable, d'un voltmètre et d'un ampèremètre. D'un rheostat de démarrage pour le moteur, d'un rheostat de réglage pour la dynamo. Le pôle négatif est relié aux rails soudués entre eux, pour les travaux effectués sur place; une table de soudure permet le travail des pièces séparées. Ses électrodes sont maintenues par une pince reliée par un conducteur souple au pôle positif du générateur. Afin de pouvoir éclairer les fours de locomotives par lampe électrique portative, une distribution d'éclairage avec prises de courant a été établie le long des voies réservées à la soudure.

Travaux de soudure à l'arc.

Les premiers travaux effectués remontent au mois de mai 1920; date à laquelle un poste de soudure à l'arc fut pris en location à la société "La Soudure électrique autocâble de Bruxelles". Ce groupe générateur fut acquis ultérieurement par la remise de Schaerbeek. Depuis lors, toutes les réparations aux fours des locomotives, telles que crevasses, fuites aux tubes, recharge des pièces usées ou brisées, furent faites par soudure électrique. Si relevé, même résumé, des travaux effectués serait trop long. Une courte liste donnera une idée d'ensemble des applications de la soudure par l'arc. Le lecteur appréciera lui-même l'économie résultant de la réparation par soudure électrique, en comparaison avec le coût du travail par d'autres méthodes nécessitant le démontage et le remplacement des pièces, ainsi que la perte occasionnée par un arrêtage plus long du matériel. La liste ci-dessous donne quelques années de réparations effectuées par l'arc électrique aux ateliers de Schaerbeek.

a) Soudure des pièces brisées.

Soudure de pistons de boulloirs.

- 10 de tirants d'attelage de locomotives G 8¹.
- 10 d'une tringle de la valve d'équilibre.
- 10 de tringles de frein.
- 10 de maitresses-feuilles de ressorts de suspension.
- 10 de pendants de frein pour locomotives T 38.
- 10 d'un cylindre à vapeur d'une pompe alimentaire.
- 10 de traverses du frein locomotives T 9.
- 10 de supports du levier de changement de marche.
- 10 de traverses de locomotives T 38 et autres.

G 12

Soudure d'une tige de commande d'excentrique
d'une locomotive type G 12.

Soudure d'une partie de tiroir de locomotive type 23
id de colliers de ressorts de suspension etc.

B) Recharge de pièces frottantes et autres usées.

Recharge de tiges de piston.

id de bielles motrices de locomotives T 32.

id du gros pivot d'une bielle d'accouplement
d'une locomotive G 12.

Recharge du bouton de manivelle d'une locomotive G 12.

id de têtes de décharge de locomotive T 38.

id de crosses de piston de locomotives diverses.

id de pivots de toutes dimensions.

id de boîtes à huile usées dans les guides.

id de coins de réglage de bielles motrices etc.

Autres réparations.

Le 28-4-20 le boullelet de la roue motrice
gauche de la locomotive 5250 G 8¹ fut enlevé sur une
longueur de 250 mm. La réparation exigeait le levage
et le remplacement du train de roues. La réparation
fut faite par soudure électrique; l'opération réussit
parfaitement et la soudure tient depuis près d'un an.
D'autres roues, présentant la même avarie, ont été
réparées de la même façon. Il a également été recharge
des plats dans les bandages de roues de locomotives;
quatre paires de roues de locomotives furent traitées
au début des expériences, les résultats ont été favorables.

Soudage des tubes à fumée dans la tôle tubulaire.

Le nombre de gros tubes soudés dans les
locomotives à foyer en acier est tel que l'on peut
pratiquement dire que tous les tubes sont soudés
actuellement. Les coulages de tubes, si fréquents au
début, furent ainsi combattus d'une façon radicale.

Réparations des crevasses dans les tôles de foyers des HL G 8¹.

Afin d'apprécier l'importance des réparations
de crevasses dans les foyers en acier, réparations effectuées
à l'arc électrique par la rense de Schaebeck,
quelques exemples significatifs sont reproduits ci-dessous.
La liste est beaucoup plus longue, mais quelques
exemples donneront une idée des applications possibles
des réparations par l'arc électrique pour ce genre
de travaux.


Fig. 1. HL 5654 Essen. G 8¹

Trois fissures se sont produites respectivement

G 8¹

Échelle : d'une entretoise à l'autre, environ 100 mm

Fig. 1. Hl 5654 Essen G8.

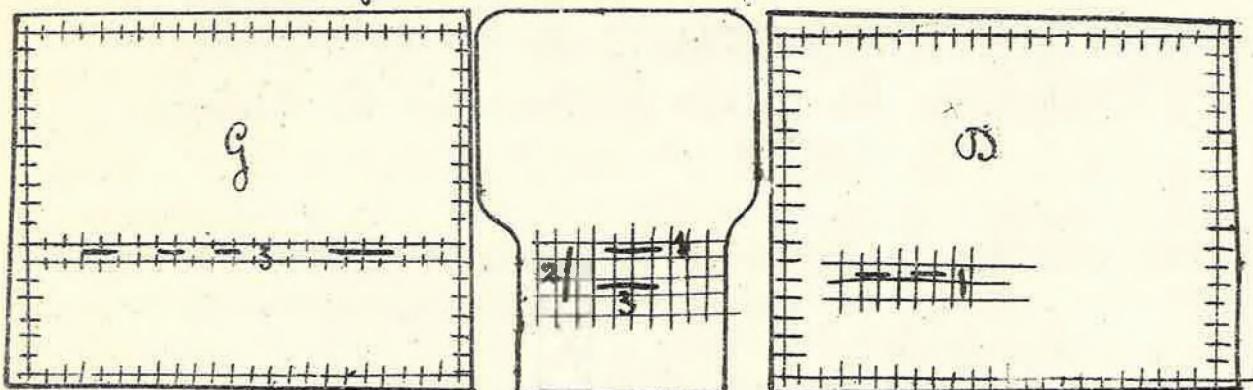

le 5-5-20 le
25-10-20 ic
3-2-21. Elles
ont été sou-
dées au fur
à mesure
et résistent
encore.

Fig. 2. Hl 5288 Cöln

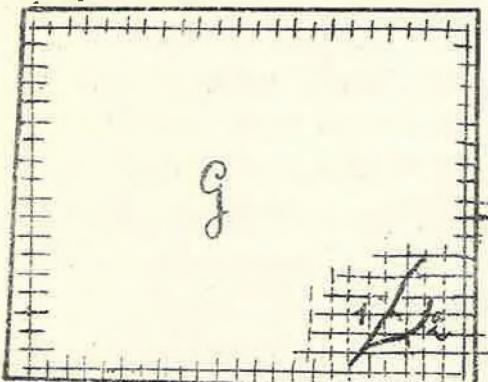


Fig 2. HL 5288 Cöln.

Une première fissure fut soudée le 13-5-20. Une deuxième soudure faite le 20-8-20. Le 30-10-20 la première
soudure a dû être retouchée.
Elles résistent depuis lors.

Fig. 3. Hl 4993 Saarbrück

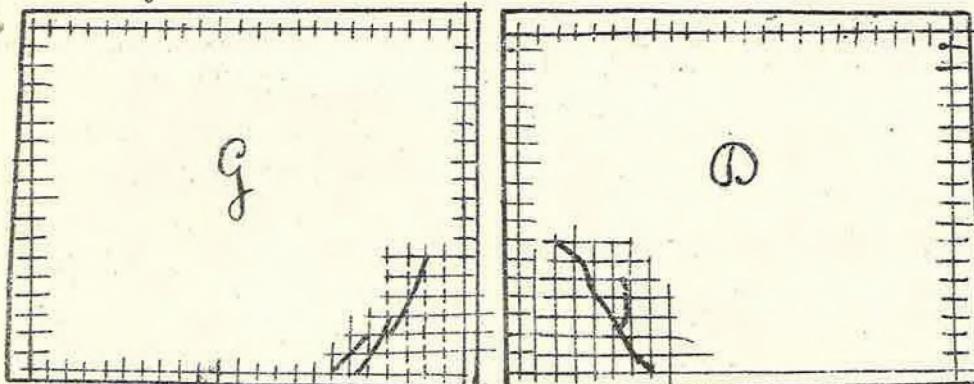


Fig 3. HL 4993.
Saarbrück.

La fissure marquée
en trait plein soudée
le 19-5-20, les autres
fissures soudées le 7-7-20
et le 9-9-20. Le 8-10-20
la locomotive a été réti-
rée du service, plusieurs
nouvelles fissures s'étant
déclarées.

Fig. 4. Hl 5245 Posen.

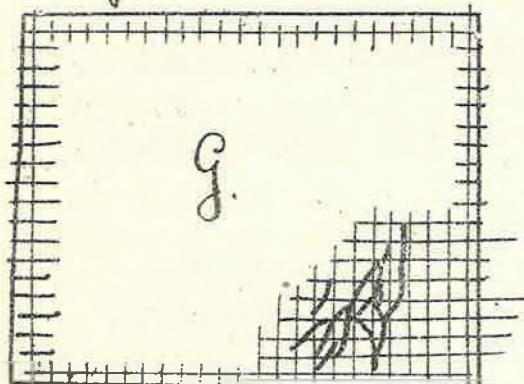


Fig 4. HL 5245. Cosen.

Une série de fissures, particulièrement
compliquées, fut soudée le 16-6-1920.
Elles résistent encore aujourd'hui.

Fig. 5. Hl 5282 Breslau

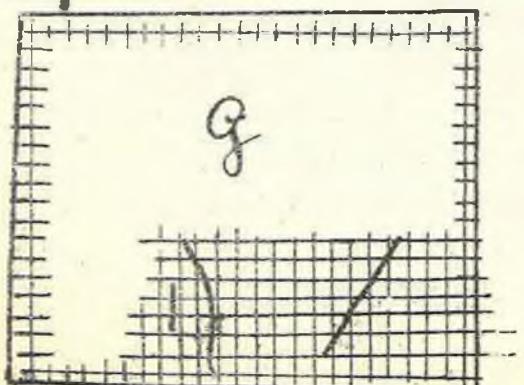


Fig 5. HL 5282. Breslau.

Une première fissure soudée le 16-6-20,
une deuxième fut soudée le 19-3-21; une
troisième soudure fut faite le 2-4-21.
Chacune d'elles se comporte bien.

Fig. 6. HL 5373 Hanovre

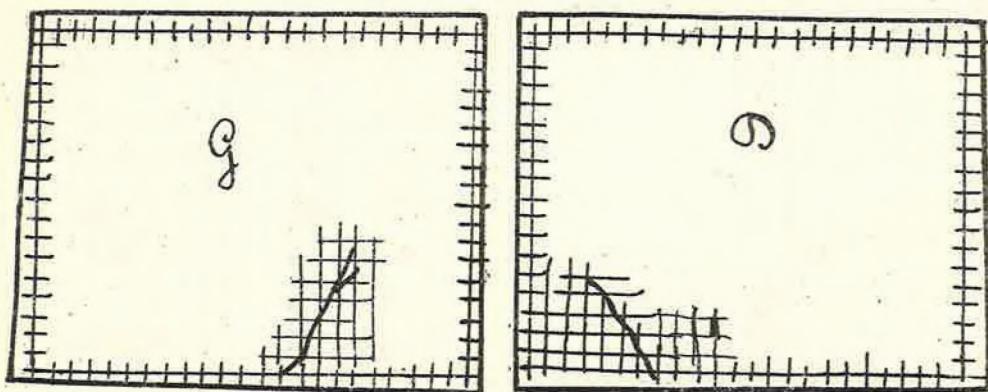


Fig. 7. HL 5174 Cöln

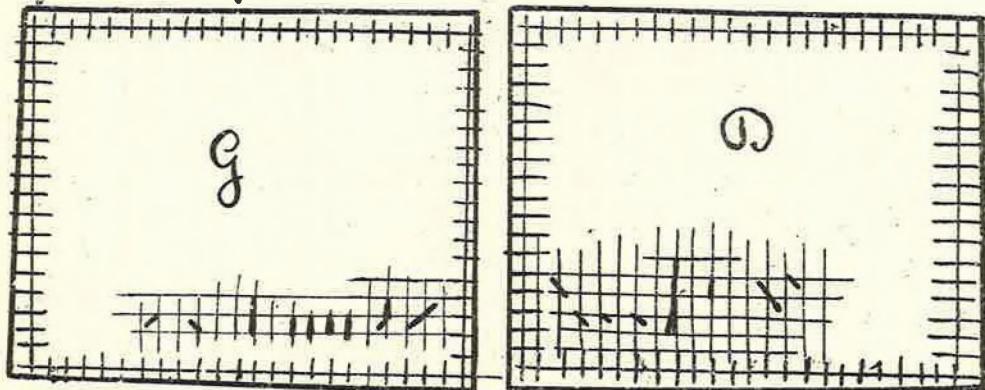


Fig. 8. HL 4951 Cöln

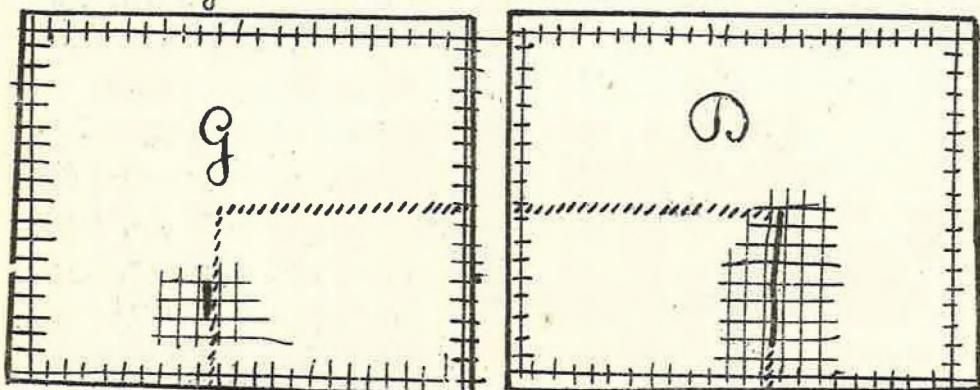


Fig. 9 HL 5220 Breslau

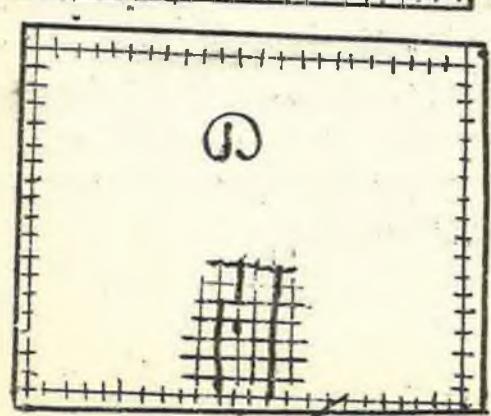
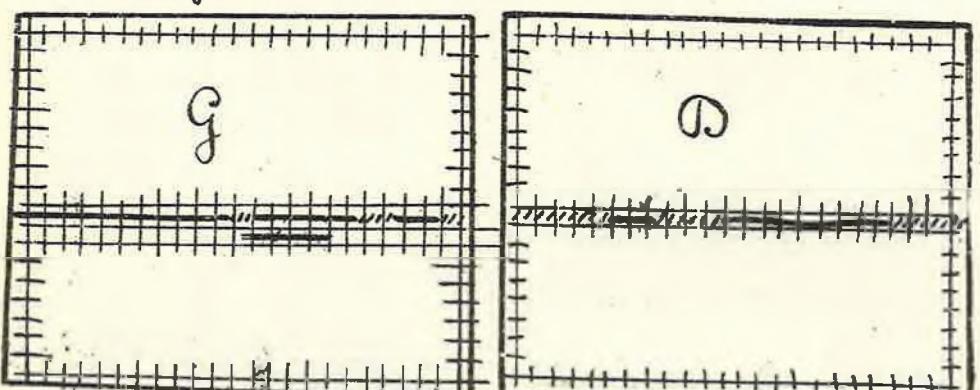


Fig 6. HL 5373 Hanovre.
La fissure de la paroi
de gauche a été soudée
le 24-6-20. celle de la
paroi de droite soudée
le 29-10-20. Une partie
de la soudure de gau-
che a dû être ressoudée
le 9-10-20. Se compor-
tent bien depuis.

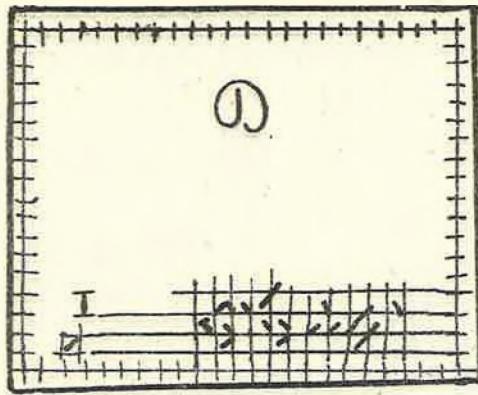
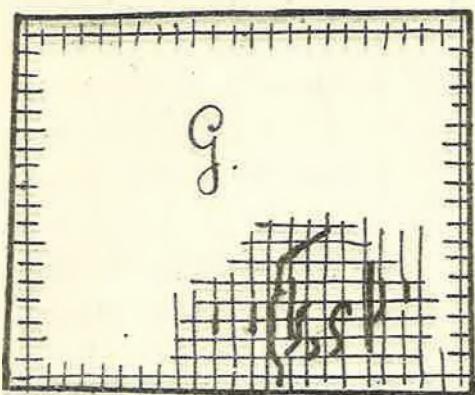
Fig 7. HL 5174 Cöln.
Les fissures de la
paroi gauche ont été
soudées le 24-7-20 et
résistent encore. Les
fissures de la paroi
de droite ont été sou-
dées le 5-3-21. Se
comportent bien.

Fig 8 HL 4951 Cöln.
Une crevasse de 700 mm.
s'est produite dans la
paroi à droite d'un
semi bas de foyer soulé
par les Allemands. La
soudure fut effectuée le
27-8-20. Une partie
de la crevasse a été res-
soudée le 17-2-21. La
soudure résiste encore
à ce jour.

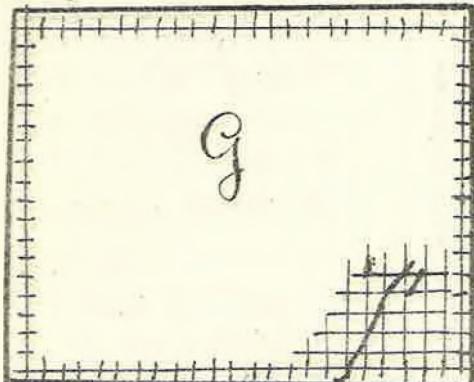
Fig 9 HL 5220 Breslau.
Les fissures se sont
produites successivement
dans la soudure d'un bas
de foyer placé par les
Allemands. Ces fissures
furent soudées le 20-4-20,
25-11-20 et 11-2-21.
Résistent actuellement.

Fig 10 HL 4959 Altona.

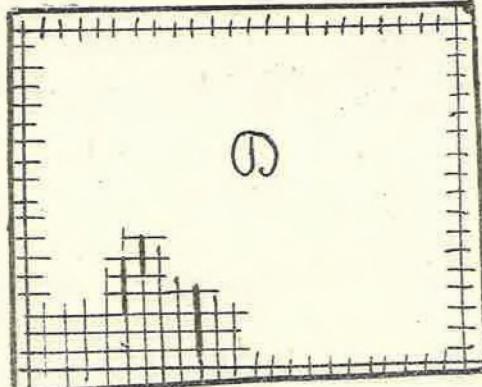
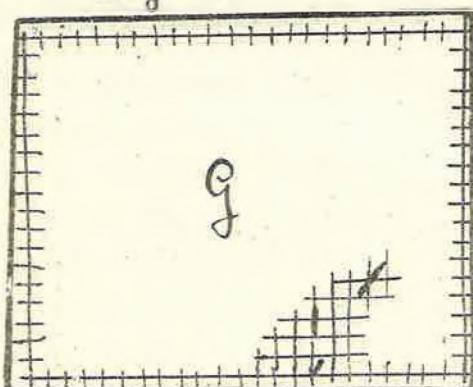
Une première fissure a été soudée le
13-10-20, une autre le 6-1-21. Une partie
de la première soudure a été ressoudée le
17-2-21. La locomotive est en service
régulier depuis lors.

Fig. 11. *Hl 5250 Elberfeld*Fig 11. *HL 5250**Elberfeld.*

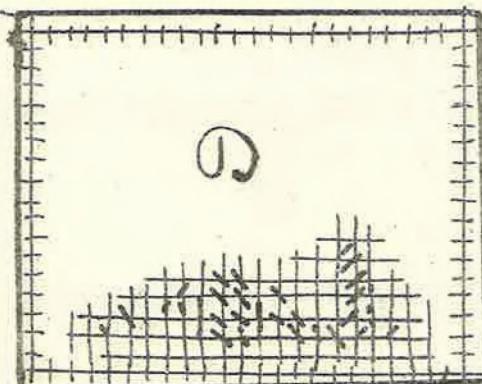
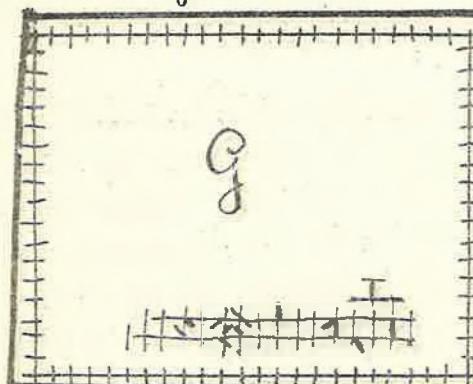
Une première soudure a été faite le 4-11-20, une deuxième fissure a été soudée le 9-2-21. En soudant cette dernière fissure, d'autres se sont produites en grand nombre et la locomotive a été mise hors service.

Fig. 12. *Hl 5654 Hanovre*Fig 12. *HL 5654 Hanovre.*

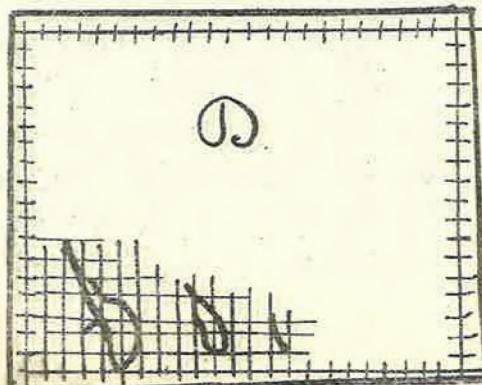
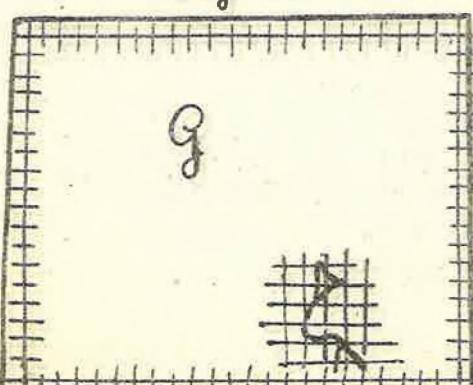
Fissure de 750 mm soudée le 14-11-20. Se comporte bien jusqu'à ce jour.

Fig. 13. *Hl 5243 Cöln*Fig 13. *HL 5243 Cöln.*

Les fissures de la partie gauche du foyer ont été soudées le 27-11-20; celles de droite le 9-3-21. Se comportent bien jusqu'à présent.

Fig. 14. *Hl 4960 Halle*Fig 14. *HL 4960 Halle.*

Une fissure de 200 mm. soudée le 24-2-21. De petites crevasses autour des entretoises ont été matées et restent étanches, ainsi que la soudure.

Fig. 15. *Hl 5278 Hanovre*Fig 15. *HL 5278**Hanovre.*

Cette locomotive présentant des crevasses très longues est hors service. Attends réparations.

Ateliers de locomotives
de Schaerbeek

Durée de service de fissures soudées H. l. G 8¹.

N° de la Hl	Mai 1920	juin	juillet	août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier 1921	Février	Mars
5654 Stettin	○					○			○		
3288 Cöln	○		○								
4993 Saarbr.	○	○	○								
3245 Dissen	○										
5282 Breslau	○									○	○
5373 Hanovre	○				○						
5144 Cöln		○								○	
4951 Cöln			○								
5220 Breslau				○			○			○	
4959 etionna					○				○		
5250 Elberfeld						○					
5654 Hanovre						○					
5243 Cöln						○					
4960 Halle										○	

Diagramme arrêté au 20 avril 1921

11

Légende. En traits gras — durée de service de la fissure soudée par l'arc
En traits interrompus - - - début et durée de service d'une fissure ressoudée

Conclusions.

Afin de mettre en évidence l'efficacité de la réparation par soudure électrique des foyers en acier des locomotives, un diagramme a été tracé montrant la durée de résistance des soudures. Certaines d'entre elles se sont partiellement rouvertes au bout d'un certain nombre de mois. La soudure ayant été refaite, elle résiste encore à ce jour. L'économie réalisée est donc énorme, puisqu'elle a permis de mettre en service presque immédiat ces machines qui auraient dû être réparées en atelier central et d'où elles seraient sorties après un temps plus ou moins long. En plus de cette perte par chômage de la fl., le prix de la main-d'œuvre et des matériaux nécessaires aurait atteint un chiffre très élevé. Que prouve la pratique ? Consultons le diagramme. Une soudure résiste plusieurs mois; certaines d'entre elles résistent depuis un an et résisteront encore longtemps. Parfois une soudure perd au bout de quelques mois de service. La cause ? Probablement une soudure mal exécutée; l'habileté du soudeur allant en croissant, le procédé de réparation des fissures par l'arc gagnera encore en sécurité.

Qui prouvent les résultats acquis par la remise de Schaarbeek, résultats comparables à ceux d'autres ateliers du réseau. Ils prouvent que parmi les divers modes de réparations de fissures dans les foyers en acier, le procédé de soudure par l'arc électrique est un procédé rapide, économique, de nature à prolonger, avec un minimum de frais, l'usage des chaudières de locomotive.

Schaarbeek, le 21 avril 1921.

Lardinois, Ingénieur.

Divers et Revue des Gétiadiques.

La soudure des gros tubes à fumée dans la tôle tubulaire à l'atelier de Liège.

Le n° 3 du bulletin a exposé pages 7 et 8 la méthode suivie par l'atelier de Liège pour le soudage des tubes dans les tôles tubulaires en acier au procédé oxy-acetylénique. Nous donnons ci-dessous un tableau dressé par cet atelier, indiquant pour chaque moteur dont les tubes ont été soudés, la façon dont ceux-ci se sont comportés en service.

La locomotive n° 8524 B T. 14, mise plus spécialement à l'essai pour comparaison entre les deux méthodes de soudure, a donné les résultats ci-après :

A ce moteur, 74 tubes à surchauffe ont été